
**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO – PT/DS/GSB/Nº 010/2022

Processo: 87252880

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 017/2020, referente à fiscalização da infraestrutura e operação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Cariacica.

1. DOS FATOS

Após ação de fiscalização das condições técnicas e operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário prestados pelo prestador de serviços no Município de Cariacica realizada nos dias 21 e 22/01/2019, foram observados procedimentos que não estão em conformidade com a legislação aplicável e/ou demais normas técnicas vigentes.

Diante do exposto, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/017/2020 (fls. 17-34) e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº017/2020 (fls. 35-40), em que foram observadas vinte e cinco não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 10/03/2020, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 15/05/2020, por meio do ofício nº PR/003/040/2020 (fls. 47-61), e posteriormente Relatórios de Evidências através de correio eletrônico (fls. 66-97), que serão avaliados neste parecer.

Cabe ressaltar que de acordo com as Resoluções ARSP 035/2020, 036/2020 e 037/2020 (fls. 43-46) publicadas, respectivamente, em 20/03/2020, 04/04/2020 e 23/04/2020, os atos e prazos processuais atinentes aos processos sancionatórios da Agência encontravam-se suspensos até o dia 04 de maio de 2020.

2. PARECER

Quadro 1: Constações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº017/2020.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
C1: Gradeamento sujo nas seguintes unidades do S.E.S. de Cariacica: EEEB ETE Vila Oásis, EEEB Nova Rosa da Penha II (Borracharia) e EEEB Padre Gabriel II.	Constatação Encerrada.
C2: Tampas enferrujadas nas seguintes unidades do S.E.S. de Cariacica: EEEB Morro da Companhia (São Francisco – IEMA), EEEB Sotelândia, EEEB Vale Esperança, EEEB Nova Rosa da Penha II (Borracharia), EEEB Flexal Campo, EEEB Jardim dos Palmares, EEEB Padre Gabriel II, EEEB da ETE de Flexal e EEEB Jardim Botânico II.	Em Acompanhamento.
C3: Terreno necessitando de limpeza na seguinte unidade do S.E.S. de Cariacica: EEEB Jardim Botânico ETE.	Constatação Solucionada.
C4: Falta cercamento ou o cercamento está precário nas seguintes unidades do S.E.S. de Cariacica: EEEB Jardim Botânico (antiga ETE), EEEB Nova Rosa da Penha I (Brejo), EEEB Campo Verde, EEEB Jardim Botânico II, EEEB Jardim dos Palmares, Flexal (Campo) e ETE Nova Rosa da Penha.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade para as inconsistências que permanecem.
C5: Ausência de tampas em estruturas nas unidades do S.E.S. de Cariacica: EEEB Nova Rosa da Penha I – Brejo (Poço de Sucção e Caixas de Inspeção), EEEB Nova Rosa da Penha II – Borracharia (Poço de Sucção), EEEB Porto Belo (Poço de Sucção e Caixas de inspeção) e ETE Nova Rosa da Penha (Caixa de saída do efluente).	Em Acompanhamento.
C6: Ausência de placas de identificação nas seguintes unidades do S.E.S. de Cariacica: EEEB Jardim de Alah, EEEB Jardim de Alah II, EEEB Nova Rosa da Penha I (Brejo), EEEB Nova Rosa da Penha II (Borracharia), EEEB Flexal Campo, EEEB Porto Belo, EEEB Jardim dos Palmares, EEEB Padre Gabriel II, ETE Nova Rosa da Penha, EEEB Sotelândia, EEEB Vale Esperança e EEEB Jardim Botânico II).	Constatação Solucionada.
C7: Ausência de bombas de reserva nas seguintes unidades do S.E.S. de Cariacica: EEEB Jardim de Alah, EEEB Campo Grande e EEEB Porto Belo.	Constatação Solucionada.
C8: Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no quadro elétrico das seguintes unidades do S.E.S. de Cariacica: EEEB Jardim de Alah, EEEB Jardim de Alah II, EEEB Morro da Companhia (São Francisco – IEMA), EEEB Itaquari, EEEB Vale Esperança, EEEB Nova Rosa da Penha I (Brejo), EEEB Nova Rosa da Penha II (Borracharia), EEEB Campo Verde, EEEB Jardim dos Palmares, EEEB Sotelândia e EEEB Jardim Botânico II.	Constatação Solucionada.
C9: Ausência de isolamento nas seguintes unidades do S.E.S. de Cariacica: EEEB Morro da Companhia (São Francisco – IEMA) e EEEB Itaquari.	Em Acompanhamento.
C10: Mecanismos de exaustão sem funcionamento nas seguintes unidades do S.E.S. de Cariacica: EEEB Itaquari e EEEB Jardim América.	Constatação Encerrada.

C11: Há tubulações em mau estado de conservação nas seguintes unidades do S.E.S. de Cariacica: ETE Vila Oásis e EEEB Porto Belo.	Constatação Solucionada.
C12: Quadro elétrico em mau estado de conservação na EEEB Campo Verde.	Constatação Solucionada.
C13: Paredes do poço do Gradeamento apresentam infiltração nas seguintes unidades do S.E.S. de Cariacica: EEEB Vale Esperança e EEEB Porto Belo.	Em Acompanhamento.
C14: Ausência de mecanismo de remoção de sólidos grosseiros nas seguintes unidades do S.E.S. de Cariacica: EEEB Nova Rosa da Penha I (Brejo), EEEB Flexal (Campo), EEEB Jardim dos Palmares e EEEB Jardim Botânico II.	Em Acompanhamento.
C15: EEEB Jardim de Alah extravasando.	Constatação Encerrada.
C16: Gradeamento em mau estado de conservação na EEEB Jardim Botânico (ETE) no S.E.S. Bandeirantes.	Constatação Solucionada.
C17: Presença de acúmulo de areia no canal de entrada de esgoto bruto na ETE Bandeirantes.	Constatação Solucionada.
C18: Rosca com furos na ETE Bandeirantes.	Constatação Solucionada.
C19: Sistema de desinfecção por Ultra Violeta não funciona na ETE Bandeirantes.	Constatação Solucionada.
C20: Rip rap necessitando de manutenção na lagoa Facultativa da ETE Nova Rosa da Penha.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.
C21: Ferragens expostas nas seguintes unidades na ETE Nova Rosa da Penha: Caixa de Gradeamento e caixa de passagem entre as Lagoas.	Constatação Solucionada.
C22: Solo com água de coloração avermelhada empoçada no entorno da Caixa de inspeção da saída do efluente da ETE Nova Rosa da Penha.	Constatação Encerrada.
C23: Guarda corpo de acesso à caixa de inspeção da Lagoa Facultativa enferrujado na ETE Flexal.	Constatação Solucionada.
C24: Mau estado de conservação do abrigo do quadro elétrico da EEEB Padre Gabriel II.	Constatação Solucionada.
C25: Ausência de fechamento completo das tampas do poço de sucção da EEEB da entrada da ETE Padre Gabriel.	Constatação Solucionada.

3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/003/2020, para as constatações para as constatações C4 e C20, indica-se o indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade para as inconsistências que permanecem.

Com relação às constatações C2, C5, C9, C13 e C14, sugere-se a classificação como em acompanhamento.

Para as demais constatações, tendo em vista as justificativas e evidências apresentadas, recomenda-se a classificação como solucionadas ou encerradas conforme o caso.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/003/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprir destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 21 de março de 2022.

Priscila Ribeiro Spala
Especialista em Regulação e
Fiscalização

Louise Bussolotti
EPPGG – Engenharia Civil

Jéssica Novelli
Gerente de Saneamento
Básico