

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –
ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SÍNTESE – PT/DS/GSB/Nº003/2020

Processo: 78043530

ASSUNTO: Análise das informações encaminhadas pela Cesan nos ofícios nº. PR/068/036/2018 e PR/068/037/2018, considerando a vistoria realizada nos dias 21 e 22/05/2019, com a finalidade de verificar o andamento das constatações elencadas no TN/DS/GSB/001/2018 referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Domingos Martins (RF/DS/GSB/001/2018) e atender a demanda do Ministério Público do Espírito Santo (OF/PMDM/Nº192/2020).

1. DOS FATOS

No dia 05/05/2020 foi recebido na agência ofício (OF/PMDM/Nº192/2020) do Ministério Público do Espírito Santo, Promotoria de Justiça Cumulativa de Domingos Martins, solicitando providências quanto aos reiterados descumprimentos por parte da Cesan em relação às adequações das estações de tratamento de esgoto, enumeradas no relatório de fiscalização (RF/DS/GSB/001/2018), e solicitando envio de relatório.

Portanto, será analisada neste parecer a situação atual das constatações elencadas no termo de notificação (TN/DS/GSB/001/2018) e para elaboração do mesmo serão considerados os ofícios PR/068/036/2018 e PR/068/037/2018, enviados à ARSP no dia 30/07/2018, bem como a vistoria realizada nos dias 21 e 22/05/2019 no Sistema de Esgotamento de Domingos Martins, que foi realizada juntamente com a empresa de apoio à fiscalização.

2. PARECER.....

Quadro 1: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB Nº001/2018.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	CRITÉRIO	ANÁLISE ARSP	SITUAÇÃO EM JUNHO de 2020
C1: Não há identificação na estação elevatória de esgoto bruto (EEEB) Centro - Izac Lampier e na ETE Domingos Martins – Sede.	(b)	Vistoria Realizada/Documento apresentado	Solucionado
C2.1. O Quadro de força da EEEB Centro - Izac Lampier demanda manutenção.	(b)	Vistoria Realizada/Documento apresentado	Solucionado
C2.2. Ausência de tampa no poço de sucção da estação elevatória de esgoto bruto (EEEB) da ETE Vivenda de Pedra Azul .	(b)	Vistoria Realizada/Documento apresentado	Solucionado
C2.3. O Biofiltro da ETE Vila de Pedra Azul está inoperante.	(b)	Vistoria Realizada	Solucionado
C2.4. Necessidade de manutenção do sistema de drenagem da área da ETE Vivendas de Pedra Azul, sendo observada erosão no solo ocasionada pelas chuvas e fissuras/trincas na parede.	(b)	Advertência	Apresentar Defesa
C2.5. Algumas telhas da ETE Vivendas de Pedra Azul estão danificadas.	(b)	Advertência	Apresentar Defesa
C2.6. Ausência de grades de proteção nos biofiltros aerados e nos decantadores da ETE Vivendas de Pedra Azul.	(b)	Advertência	Apresentar Defesa
C2.7. Unidade Ultra Violeta inoperante na ETE Vivendas de Pedra Azul.	(b)	Advertência	Apresentar Defesa
C2.8. Ausência de tampa de proteção ao lado do leito de secagem da ETE Vivendas de Pedra Azul.	(b)	Advertência	Apresentar Defesa

C2.9. Necessidade de manutenção dos leitos de secagem da ETE Domingos Martins – Sede.	(b)	Advertência	Apresentar Defesa
C2.10. Necessidade de manutenção da tubulação de distribuição (chegada) de efluentes da ETE Domingos Martins - Sede.	(b)	Vistoria Realizada	Solucionado
C2.11. Necessidade de manutenção do local para depósito de resíduos oriundos do tratamento preliminar na ETE Domingos Martins - Sede.	(b)	Vistoria Realizada	Solucionado
C2.12. Necessidade de manutenção da passarela do tanque de aeração da ETE Domingos Martins - Sede.	(b)	Advertência	Apresentar Defesa
C2.13. Ausência de iluminação na sala de sopradores da ETE Domingos Martins - Sede.	(b)	Vistoria Realizada/Documento apresentado	Solucionado
C2.14. Sistema de drenagem no entorno dos leitos de secagem da ETE Domingos Martins - Sede necessitando de melhorias.	(b)	Advertência	Apresentar Defesa
C2.15. Presença de espuma no corpo hídrico receptor do efluente tratado da ETE Domingos Martins -Sede (Necessidade de redução do ressalto hidráulico).	(b)	Advertência	Apresentar Defesa
C.2.16. Ausência de iluminação adequada nas ETEs Vivendas e Vila de Pedra Azul.	(b)	Advertência	Apresentar Defesa
C2.17. Necessidade de instalação de cobertura no leito de secagem da ETE Santa Isabel.	(b)	Advertência	Apresentar Defesa
C3: As estações elevatórias de esgoto bruto (EEEB) Centro - Izac Lampier e Rua Nilson Flores estão sem sinalização de risco de choque elétrico nos painéis de	(b)	Vistoria Realizada/Documento apresentado	Solucionado

comando/controle.			
C.4.1. A estação elevatória de esgoto bruto da ETE –Vivendas de Pedra Azul e EEEB Centro – Izac Lampier (SES Domingos Martins - Sede) estão sem bomba reserva.	(b)	Vistoria Realizada/Documento apresentado	Solucionado
C.4.2. A estação elevatória de esgoto bruto Centro – Izac Lampier (SES Dominos Martins - Sede) está com o mecanismo de remoção de sólidos grosseiros instalado/disposto de forma inadequada.	(b)	Advertência	Apresentar Defesa
C5.1. A ETE de Domingos Martins (Sede), de forma geral, não está respeitando a concentração máxima de DBO no efluente lançado (Anexo I), conforme estabelecido na Portaria de Outorga Nº 898 de 22 de novembro de 2010.	(a)	Advertência	Apresentar Defesa
C5.2. A ETE de Santa Isabel, de forma geral, não está respeitando a concentração máxima de DBO no efluente lançado (Anexo II), conforme estabelecido na Portaria de Outorga Nº 425 de 19 de maio de 2010.	(a)	Advertência	Apresentar Defesa
C5.3. Materiais sedimentáveis da ETE de Santa Isabel: os meses de janeiro de 2014, agosto de 2014, novembro de 2015, janeiro de 2016, abril de 2016 e julho de 2016 apresentaram valores em desacordo ao estabelecido pela Resolução Conama 430/2011 (Anexo II).	(a)	Advertência	Apresentar Defesa
C5.4. A ETE de Vila de Pedra Azul, de forma geral, não está respeitando a concentração máxima de DBO no efluente lançado (Anexo III), conforme estabelecido na Portaria de Outorga Nº 371 de 06 de outubro de 2008.	(a)	Advertência	Apresentar Defesa
C5.5. Materiais sedimentáveis da ETE Vila de Pedra Azul: os meses de abril de 2015 e julho de 2016 apresentaram valores em desacordo ao estabelecido pela Resolução Conama 430/2011 (Anexo III).	(a)	Advertência	Apresentar Defesa

C5.6. A ETE de Vivendas de Pedra Azul, de forma geral, não está respeitando a concentração máxima de DBO no efluente lançado (Anexo IV), conforme estabelecido na Portaria de Outorga Nº 18 de 08 de março de 2013.	(a)	Advertência	Apresentar Defesa
C5.7. Materiais sedimentáveis da ETE Vivendas de Pedra Azul: os meses de outubro de 2014, maio de 2016 e dezembro de 2016 apresentaram valores em desacordo ao estabelecido pela Resolução Conama 430/2011 (Anexo IV).	(a)	Advertência	Apresentar Defesa

3 CONCLUSÃO

Consoante o apresentado no Quadro 1 foi recomendando a aplicação de penalidade para 12 novos itens, a manutenção da penalidade para 7 itens e 9 itens foram apontados como solucionados. As constatações serão monitoradas pela agência através de realização de novas inspeções, solicitação de cronograma e/ou relatório fotográfico que venham a comprovar as melhorias relativas às constatações pendentes.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 01 de Junho de 2020.

Priscila Ribeiro Spala
Especialista em Regulação e Fiscalização