

---

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –  
ARSP  
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

**PARECER TÉCNICO SÍNTESE – PT/DS/GSB/Nº 044/2021**

Processo: 87358468

**ASSUNTO:** Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 026/2019, referente à fiscalização da infraestrutura e operação dos sistemas de esgotamento sanitário do município de Serra.

**1. DOS FATOS**

Após ação de fiscalização das condições técnicas e operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário pelo prestador de serviços no Município de Serra, realizada nos dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26/09/2018 e 02, 03, 09, 10, 16, 17 e 23/10/2018, foram observados procedimentos que não estão em conformidade com a legislação aplicável e/ou demais normas técnicas vigentes.

Diante do exposto, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/020/2019 e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº026/2019, em que foram observadas cento e vinte e três não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 18/12/2019, tendo sido apresentada a Defesa Prévia no dia 28/01/2020, por meio do ofício nº PR/003/014/2020, além de posteriores relatórios de evidências, que serão avaliados neste parecer.

Tendo em vista os fatos apontados pela Concessionária na carta SAM.CE-PRE-2020/000041, encaminhada através do Ofício n.º P-CAC/001/083/2020 no dia 03/12/2020, foi aprovado novo cronograma de prazos para atendimento às constatações no dia 08/12/2020 através do Ofício OF/ARSP/DS/Nº081/2020.

## 2. PARECER

**Quadro 1: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº026/2019.**

| CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO                                                                                          | INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| C1: Leitões de secagem danificados na ETE Alphaville.                                                                         | Em acompanhamento.                |
| C2: Excesso de sobrenadantes na ETE de André Carlone.                                                                         | Constatação Solucionada/Encerrada |
| C3: Mau estado de conservação da tampa de acesso à saída da primeira Lagoa da ETE de André Carlone.                           | Em acompanhamento.                |
| C4: Falha no cercamento da EEEB TIMS 04.                                                                                      | Constatação Solucionada/Encerrada |
| C5: Manchas de tinta no interior da lagoa da ETE Jardim Carapina.                                                             | Constatação Solucionada/Encerrada |
| C6: Ausência de isolamento da ETE Furnas.                                                                                     | Em acompanhamento                 |
| C7: Galhos de árvores na lagoa facultativa na ETE Furnas.                                                                     | Constatação Solucionada/Encerrada |
| C8: Extravasamentos de efluente tratado e tampas inadequadas em poços de visita ao longo da rede de lançamento na ETE Furnas. | Em acompanhamento.                |
| C9: O acesso ao ponto de monitoramento do efluente da ETE Furnas não tem condições adequadas para passagem.                   | Em acompanhamento.                |
| C10: Ausência de Registro de manobra na EEEB Carapina Grande I.                                                               | Em acompanhamento.                |
| C11: Esgotos estagnados em PV interno na EEEB Carapina Grande II.                                                             | Constatação Solucionada/Encerrada |
| C12: Base de suporte da segunda comporta com fixação comprometida na EEEB Bela Vista II.                                      | Constatação Solucionada/Encerrada |
| C13: Poço de visita com fluxo estagnado na EEEB Bela Vista II.                                                                | Constatação Solucionada/Encerrada |

|                                                                                                                                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C14: Poço de visita na chegada da EEEB Bela Vista I com retenção e fluxo estagnado.</b>                                                   | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C15: Mau estado de conservação da Caixa de instalação do Quadro elétrico da EEEB Central Carapina.</b>                                    | Em acompanhamento.                |
| <b>C16: Bloco de sustentação do barrilete concretado em posicionamento que trava a possibilidade de abertura do flange na EEEB São Luiz.</b> | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C17: Armadura exposta na caixa de areia da EEEB Jardim Tropical.</b>                                                                      | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C18: Barrilete parcialmente desmontado operando de forma provisória com mangote na EEEB Jardim Tropical.</b>                              | Em acompanhamento.                |
| <b>C19: Portões enferrujados do abrigo do quadro elétrico na EEEB José de Anchieta 2.</b>                                                    | Em acompanhamento.                |
| <b>C20: Comporta de desvio da segunda lagoa em mau estado de conservação – ETE Laranjeiras.</b>                                              | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C21: Excesso de lodo na Lagoa de Sedimentação – ETE Valparaíso.</b>                                                                       | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C22: Ausência de tampa de proteção em caixa na área interna da ETE Valparaíso.</b>                                                        | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C23: Falta tampa no Poço de Visita de chegada da EEEB Laranjeiras II.</b>                                                                 | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C24: Falta tampa em uma das aberturas do poço de sucção da EEEB Laranjeiras II.</b>                                                       | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C25: Falta apoio adequado para tubulações na EEEB Laranjeiras II.</b>                                                                     | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C26: Afundamento do piso da EEEB Morada de Laranjeiras.</b>                                                                               | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C27: Caixa de passagem elétrica sem tampa na EEEB Morada de Laranjeiras.</b>                                                              | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C28: Cesto fora do posicionamento correto na EEEB da Rua Seis.</b>                                                                        | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C29: Falta manutenção no muro de fechamento na EEEB de Vila Nova de Colares I.</b>                                                        | Em acompanhamento.                |
| <b>C30: Falta manutenção no abrigo do quadro elétrico da EEEB de Vila Nova de Colares I.</b>                                                 | Em acompanhamento.                |
| <b>C31: Há fluxo de esgotos mas falta operação na EEEB Portal de Manguinhos II.</b>                                                          | Constatação Solucionada/Encerrada |

|                                                                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C32: Afundamento do piso da EEEB São Geraldo.</b>                                                                              | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C33: Abrigo do quadro elétrico sem as portas de proteção na EEEB São Geraldo.</b>                                              | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C34: Piso afundado na EEEB São Judas Tadeu.</b>                                                                                | Em acompanhamento.                |
| <b>C35: Identificação oculta atrás da vegetação na EEEB Jacaré.</b>                                                               | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C36: Base da Comporta solta na EEEB Jacaré.</b>                                                                                | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C37: Extravasamento em Poço de Visita frontal à EEEB Guaraciaba.</b>                                                           | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C38: Afundamento no piso da EEEB Vila Nova.</b>                                                                                | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C39: Tubulações provisórias do poço de sucção na EEEB Europa.</b>                                                              | Em acompanhamento.                |
| <b>C40: Poço de visita da chegada defronte à EEEB Europa com esgoto bruto estagnado.</b>                                          | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C41: Poço de extravasão da EEEB Cidade Continental com acúmulo de líquido.</b>                                                 | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C42: Blocos de apoio do barrilete com obras inacabadas na EEEB Manguinhos M1.</b>                                              | Em acompanhamento.                |
| <b>C43: Falta tampa da caixa de passagem elétrica na EEEB Manguinhos M5.</b>                                                      | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C44: Revestimento solto na calha parshall na saída da ETE de Jacaraípe.</b>                                                    | Em acompanhamento.                |
| <b>C45: Tampa de concreto em mau estado de conservação na EEEB Costa Dourada I.</b>                                               | Constatação Encerrada             |
| <b>C46: O barrilete está incompleto, falta uma bomba e complementos da tubulação de interligação na EEEB Jacaraípe Velha III.</b> | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C47: Faltam tampas na EEEB Feu Rosa II (Chácara Mar Azul).</b>                                                                 | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C48: Gradeamento danificado na ETE Feu Rosa.</b>                                                                               | Em acompanhamento.                |
| <b>C49: Área desprotegida: muro quebrado e portão sem tela na EEEB Costa Dourada II.</b>                                          | Em acompanhamento.                |

|                                                                                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C50: Necessária manutenção e limpeza do leito de secagem e do seu entorno na ETE Nova Almeida.</b>                                                 | Em acompanhamento.                |
| <b>C51: Caixa de distribuição após o pré-tratamento sem tampa na ETE Nova Almeida.</b>                                                                | Em acompanhamento.                |
| <b>C52: Nível da comporta de uma das lagoas facultativas abaixo do correto na ETE Nova Almeida.</b>                                                   | Constatação Encerrada             |
| <b>C53: Presença de sobrenadantes na ETE Serra Dourada.</b>                                                                                           | Em acompanhamento.                |
| <b>C54: Presença de vegetação sobre tubulações na ETE Serra Dourada.</b>                                                                              | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C55: Acesso ao ponto de saída da primeira lagoa proibido por falta de segurança na ETE Serra Dourada, necessitando de manutenção.</b>              | Em acompanhamento.                |
| <b>C56: O lançamento dos efluentes após o tratamento é feito diretamente em solo na ETE Serra Dourada.</b>                                            | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C57: Necessidade de manutenção no entorno da lagoa facultativa da ETE Barcelona a fim de facilitar o acesso a um dos tratamentos preliminares.</b> | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C58: Presença de animais na área da ETE Barcelona.</b>                                                                                             | Em acompanhamento.                |
| <b>C59: Falta reservatório de água e não há como usar banheiro e pia de cozinha na Casa de Operação da ETE Barcelona.</b>                             | Em acompanhamento.                |
| <b>C60: Rip-rap se desprendendo do talude da lagoa facultativa na ETE Barcelona.</b>                                                                  | Em acompanhamento.                |
| <b>C61: Excesso de sobrenadantes/lodo/resíduos na Lagoa facultativa da ETE Barcelona.</b>                                                             | Em acompanhamento.                |
| <b>C62: Trechos com excesso de vegetação nas bordas da lagoa facultativa da ETE Barcelona.</b>                                                        | Em acompanhamento.                |
| <b>C63: Vertedor da caixa de chegada não encaixado na ETE Maringá.</b>                                                                                | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C64: Excesso de vegetação na borda da Lagoa da ETE Maringá.</b>                                                                                    | Em acompanhamento.                |
| <b>C65: Falta vedação em passagem isolada (desativada) entre as lagoas da ETE Maringá.</b>                                                            | Em acompanhamento.                |
| <b>C66: Guarda corpo quebrado na rampa de acesso à caixa de resíduos da ETE Maringá.</b>                                                              | Em acompanhamento.                |

|                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C67: Excesso de vegetação, sobrenadantes, erosão e ausência de Rip - RAP no entorno das Lagoas da ETE CIVIT I.</b>                                                                                     | Em acompanhamento.                |
| <b>C68: Lagoa facultativa inoperante com excesso de vegetação na ETE Civit I.</b>                                                                                                                         | Em acompanhamento.                |
| <b>C69: Abrigo do quadro elétrico apresentando corrosão na EEEB Nova CIVIT I.</b>                                                                                                                         | Em acompanhamento.                |
| <b>C70: A área da ETE Eldorado e ETE Nova Carapina tem circulação livre por pedestres, veículos, motocicletas e bicicletas de terceiros por entre as instalações.</b>                                     | Em acompanhamento.                |
| <b>C71: Pneus, galhos de árvores e vegetação no interior da Lagoa facultativa da ETE Eldorado.</b>                                                                                                        | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C72: Caixa do gradeamento de uma das chegadas com excesso de areia na Lagoa Anaeróbia da ETE Eldorado.</b>                                                                                             | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C73: Reator UASB sem cobertura adequada na ETE Eldorado.</b>                                                                                                                                           | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C74: Caixa desativada no interior da lagoa facultativa da ETE Eldorado demanda manutenção.</b>                                                                                                         | Em acompanhamento.                |
| <b>C75: Lançamentos de esgoto bruto de moradores do entorno sendo lançados no final da lagoa facultativa da ETE Eldorado, não passando por todas as etapas do tratamento e causando erosão no talude.</b> | Em acompanhamento.                |
| <b>C76: Excesso de lixo no talude externo da lagoa facultativa da ETE Eldorado.</b>                                                                                                                       | Em acompanhamento.                |
| <b>C77: Cerca rompida na EEEB Novo Porto Canoa I.</b>                                                                                                                                                     | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C78: Gradeamento inadequado (pequeno) na EEEB Cidade Pomar.</b>                                                                                                                                        | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C79: Um dos barrilete da EEEB André Vital está desconectado.</b>                                                                                                                                       | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C80: Presença de resíduos sólidos (sofá, pneus, plásticos e demais sobrenadantes) na Lagoa facultativa da ETE Nova Carapina.</b>                                                                       | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C81: Geração de espuma no ponto de lançamento da ETE Nova Carapina.</b>                                                                                                                                | Em acompanhamento.                |
| <b>C82: Ausência de tratamento preliminar na EEEB Monte Verde I do SES de Nova Carapina.</b>                                                                                                              | Em acompanhamento.                |
| <b>C83: Gradeamento inadequado (pequeno) na EEEB Monte Verde II do SES de Nova Carapina.</b>                                                                                                              | Constatação Solucionada/Encerrada |

|                                                                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C84: Tratamento preliminar demanda manutenção na EEEB Monte Verde II.</b>                                             | Em acompanhamento.                |
| <b>C85: EEEB Andrelandia pertencente ao SES de Nova Carapina fora de operação e extravasando.</b>                        | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C86: Caixa de visita das válvulas da EEEB Águas Formosas com excesso de lodo de esgoto, demandando manutenção.</b>    | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C87: Há excesso de vegetação no entorno e no interior da ETE Mata da Serra atingindo a lagoa.</b>                     | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C88: Furos nas laterais da caixa de passagem entre lagoas permite a passagem de sobrenadantes na ETE Porto Canoa.</b> | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C89: Excesso de vegetação crescendo no interior da lagoa facultativa da ETE Porto Canoa.</b>                          | Em acompanhamento.                |
| <b>C90: Livre circulação de pessoas na área interna da estação de tratamento Jardins.</b>                                | Em acompanhamento.                |
| <b>C91: Condições inadequadas de limpeza no entorno da ETE Jardins.</b>                                                  | Em acompanhamento.                |
| <b>C92: Presença de sobrenadantes na primeira lagoa da ETE Jardins.</b>                                                  | Em acompanhamento.                |
| <b>C93: Presença de resíduos sólidos na segunda lagoa da ETE Jardins.</b>                                                | Em acompanhamento.                |
| <b>C94: Presença de resíduos sólidos e sobrenadantes na terceira lagoa da ETE Jardins.</b>                               | Em acompanhamento.                |
| <b>C95: Ausência de Rip-Rap em alguns pontos do talude da segunda lagoa da ETE Jardins.</b>                              | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C96: Excesso de vegetação no talude da segunda lagoa da ETE Jardins.</b>                                              | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C97: Ventosa necessita de manutenção na EEEB Jardim Guanabara.</b>                                                    | Em acompanhamento.                |
| <b>C98: Falta mecanismo de remoção de sólidos grosseiros na EEEB Jardim Bela Vista.</b>                                  | Em acompanhamento.                |
| <b>C99: Operação provisória dos poços de sucção nas EEEBs Centro Norte e Santo Antonio.</b>                              | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C100: Estrutura de concreto danificada na lateral do poço de sucção da EEEB São Marcos e EEEB Roncador.</b>           | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C101: Buracos no piso da EEEB Vista da Serra.</b>                                                                     | Constatação Solucionada/Encerrada |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C102: Presença de resíduos de obras na área próxima à EEEB da ETE Serra Sede.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C103: Comportas anteriores aos Reatores UASB não funcionam na ETE Serra Sede.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C104: Excesso de areia no interior dos Reatores Anaeróbios na ETE Serra Sede.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Em acompanhamento.                |
| <b>C105: Sistema de Desinfecção por Ultra Violeta inoperante na ETE Serra Sede.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Em acompanhamento.                |
| <b>C106: Queimador de gases inoperante na ETE Serra Sede.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Em acompanhamento.                |
| <b>C107: Falta de manutenção/limpeza na área entorno dos Flotadores na ETE Serra Sede.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Em acompanhamento.                |
| <b>C108: Caixas dos Sopradores com corrosão na ETE Serra Sede.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Em acompanhamento.                |
| <b>C109: Demanda de serviços de manutenção nas paredes dos Decantadores na ETE Serra Sede.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C110: Faltam serviços de limpeza/manutenção dos Leitões de secagem da ETE Serra Sede.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Em acompanhamento.                |
| <b>C111: Área de fechamento e abertura para inspeção incompatíveis, prejudicando as operações de manutenção necessárias no gradeamento da EEEB Guaranhús.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Em acompanhamento.                |
| <b>C112: Ausência de portão de proteção na EEEB Serra Ville.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Em acompanhamento.                |
| <b>C113: Observada população no entorno com conseqüente presença de efluentes e não há operação da ETE Serra Ville.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Em acompanhamento.                |
| <b>C114: Ausência de placa de identificação nas seguintes unidades: EEEB Lagoa, EEEB Jardim Tropical, EEEB Portal de Manguinhos V, EEEB Copacabana, EEEB Morada de Laranjeiras, EEEB Torres, EEEB Planalto Serrano, EEEB Jacaraípe Velha III, EEEB Costa Dourada I, EEEB Ásia, EEEB Lagoa Carapebus, EEEB Europa, EEEB Oceania, EEEB Arquipélago de Manguinhos III, EEEB Arquipélago de Manguinhos I, ETE Nova Almeida, EEEB Guaranhuns, EEEB Minas Gerais, ETE Jardins, EEEB Jardim Guanabara, EEEB Jardim Bela Vista, EEEB Jardim Primavera II, ETE André Carlone e EEEB São Luiz.</b> | Em acompanhamento.                |
| <b>C115: Cesto da chegada dos efluentes afogado na EEEB TIMS 05, TIMS 03 e TIMS 04.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C116: Falta bomba reserva nas EEEB Planalto II, São Geraldo, Lagoa, Santa Catarina e Nova Almeida 03.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Em acompanhamento.                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C117: Tampas em mau estado de conservação nas EEEB Lagoa, São Judas Tadeu, Guaraciaba, Portal de Manguinhos VI, Portal de Manguinhos V, Portal de Manguinhos II, Portal de Manguinhos I, Arquipélago de Manguinhos III, Arquipélago de Manguinhos II, Nova Almeida 1, Coral Direita, Andrelandia, Rio de Janeiro, Cidade Pomar e Vista da Serra.</b> | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C118: Quadro Elétrico mau fixado nas EEEB Costa Dourada I, Planalto I, Curtume.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Em acompanhamento.                |
| <b>C119: Gradeamentos e cestos sujos nas EEEB Pororoca, Aldeia de Laranjeiras, EEEB São Judas Tadeu, Portal de Manguinhos III, Portal de Manguinhos II, Boulevard Lagoa I, Boulevard Lagoa II, Manguinhos M4 e Manhuaçú.</b>                                                                                                                            | Em acompanhamento.                |
| <b>C120: Gradeamento afogado na EEEB Costa Dourada I.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Constatação Encerrada             |
| <b>C121: Necessária manutenção na laje do poço de sucção das EEEB: Jardim Guanabara, Cidade Continental, Copacabana e Jardim Tropical.</b>                                                                                                                                                                                                              | Constatação Solucionada/Encerrada |
| <b>C122: Faltam fechamentos que impeçam que terceiros abram as tampas das EEEB's Andrelandia, Nova Almeida 1, Coral Direita, Coral Esquerda, Rio de Janeiro, Pororoca e Novo Porto Canoa III (Dom Marcus Teixeira).</b>                                                                                                                                 | Em acompanhamento.                |
| <b>C123: Guarda corpo ausente ou quebrado nas EEEB Chácara Parreiral, Nova Almeida 1 e José de Anchieta 2.</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Constatação Solucionada/Encerrada |

### 3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/026/2019, para as constatações C2, C4, C5, C7, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C20, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C31, C32, C33, C35, C36, C37, C38, C40, C41, C43, C45, C46, C47, C52, C54, C56, C57, C63, , C71, C72, C73, C77, C78, C79, C80, C83, C85, C86, C87, C88, C95, C96, C99, C100, C101, C102, C103, C109, C115, C117, C120, C121 e C123, recomenda-se a classificação das constatações como solucionadas ou encerradas conforme relatado no corpo do presente parecer.

Para as constatações C1, C3, C6, C8, C9, C10, C15, C18, C19, C21, C29, C30, C34, C39, C42, C44, C48, C49, C50, C51, C53, C55, C58, C59, C60, C61, C62, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C74, C75, C76, C81, C82, C84, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C97, C98, C104, C105, C106, C107, C108, C110, C111, C112, C113, C114, C116, C118, C119 e C122, recomenda-se solicitar evidências ou aguardar o prazo estipulado para as mesmas e a classificação como em acompanhamento.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/026/2019, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprir destacar que a análise dos processos administrativos pelos especialistas em regulação e fiscalização da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 04 de Maio de 2021.

**Louise Bussolotti**  
EPPGG – Engenharia Civil

**Priscila Ribeiro Spala**  
Especialista em Regulação e  
Fiscalização

**Jéssica Novelli**  
Gerente de Saneamento  
Básico